

THE DAILY ENGINEERING & CONSTRUCTION NEWS
6月27日水曜日

第19456号

発行所 日刊建設工業新聞社
〒105-0021 東京都港区東新橋2-2-10
電話03-3433-7151 http://www.dencn.co.jp/
◎日本建設工業新聞社 2018
記者 電話03-3433-7661 mail-ed@dencn.co.jp
編集 電話03-3433-7752 mail-ed@dencn.co.jp
広告 電話03-3433-7754 eigo@dencn.co.jp

明治維新150年と
治水の歴史

三征林竹

京都府京丹波町にある和知ダムは重力式コンクリートダムで、1961(昭和36)年に着工し、1968(昭和43)年に竣工した。

堤高は25・2メートル、4門のテンターゲートが設けられており。ゲートは高さ12メートル、幅9・6メートル、1門当たりの重量は約37・5トンとなっている。

このダムは1967(昭和42)年、4門あるテンターゲートのうち第3水門が突如として破壊流出した。事故前の貯水池は満水状態だった。事故発生時、第1、2、4水門は全閉状態であったが、第3水門は破壊の3時間ほど前から30秒開けられた半閉状態で、毎秒10メートルの水を放流中だった。

わが国にある主要テンターゲートの平均重量は1平方メートル当たり0・428トン。和知ダムのテンターゲート

<17> 和知ダムゲート事故に学び逆転の発想

それが漏るやうな美技を演ずるもの、それがゲートなり。

じぶんが考えられる。鋼道路橋示方書で示された細長比は主要部材が120以下、2次部材で150以下。事故ゲートの細長比160以上である。なぜか自励振動によるもので

上であった。構造的強度不足で静的に脚柱が座屈したものと結論付けられた。

その後、1995年7月にアメリカ・カリフォルニア州オルソナダムにあつた同様の引張ゲートが崩壊した。なぜかは、テンターゲートの主要部材が圧縮部材として立って軽い。設計水圧と継続荷重が作用する構造で機能は人体の心臓の役割である。それに1枚扉のもの

ればすぐに、何かあることゲート(ゲート1門87メートル)が崩壊した。

経験工学者である。大体の脚柱は2本の斜材で補強されている。

突然として破壊流出した。事故前の貯水池は満水状態だった。事故発生時、第1、2、4水門は全閉状態であつたが、第3水門は破壊の3時間ほど前から30秒開けられた半閉状態で、毎秒10メートルの水を放流中だった。

わが国にある主要テンターゲートの平均重量は1平

方メートル当たり0・428トン。和知ダムのテンターゲート斜材のないケースは少ない。

破壊の原因には系として

と指摘した。動的な挙動に

ゲートとは逆にトラニオン

の形で設計されているが、和

知ダムのよつた3本主軸で

斜材のないゲートとは何か

の究明が十分ではなかった

のである。

それをゲートなり。

同形式は従来のラジアル

の形態にて千変萬化の流れを

長)

の性を究め物を質し心眼に

により、総重量は軽くなる。一つ、大略は不動の態で、て設計するを技術者に求められるが、それがゲートなり。羽地ダムの緊急放流設備および機能を果する社会基盤の性でもて機能を果たすもの、それがゲートなり。(参考文献、「物語日本治水史」鹿島出版会)

施工は、井徳章(機械工学)らが、羽地ダムの緊急放流設備および河川維持用水放流設備の設置の中にありて、唯一動

した点に着目。開度30度から全閉する操作時に一瞬のうちにゲートが壊れた原因

に扉体を上下2分割にした2枚扉形式を採用した。

この扉形式は従来のラジアル

の形態にて千変萬化の流れを

長)